

Dokumentace

- Pevné a kluzné body
- Tepelná expanze dle typu potrubí

Při změnách teplot se obvykle vyskytne expanze i kontrakce trubek. U trubek se značnou expanzí se uplatňují tzv. fixační (upevňovací) body. Tento fixační bod je bodem neutrálním, takže trubka může expandovat do obou stran. Mezi fixačními body se montuje kluzný prvek, takže trubka může volně expandovat a smršťovat se.

Pro volbu správného bodu fixace je třeba znát:

- Materiál trubky
- Průměr trubky a sílu její stěny
- Minimální a maximální teplotu
- Maximální tlak v trubce

Expanzi, resp. kontrakci trubky je možné eliminovat:

- Přirozeným způsobem – v existujících ohybech nebo expanzních smyčkách
- Navrženým způsobem, například s použitím kompenzátoru

Pokud je použit kompenzátor, je třeba vzít ohled na tlak v trubce. Proto je doporučeno eliminovat expanzi / kontrakci přirozeným způsobem. Bod fixace se využívá k zajištění toho, aby expanze směrovala k expanzní smyčce nebo ke kompenzátoru, kde lze napětí a pohyb potlačit. Upevnění trubky mezi bodem fixace a expanzní smyčkou jsou pouze vodícími prvky této trubky. V těchto „vodících“ bodech je důležité, že třecí odpor zachytí bod fixační.

Pokud se použije expanzní smyčka, je důležitá vzdálenost mezi první vodicí objímkou a touto smyčkou. Čím je tato vzdálenost menší, tim větší je síla ohybu, a tím větší expanze se v ohybu uvolňuje. Tato síla se přenáší na bod fixace.

Síla, která se objeví v bodě fixace F_f , pokud je použita expanzní smyčka:

1. Třecí síla, způsobená skluzem F_w
2. Síla, způsobená ohybáním expanzní smyčky F_b

$$F_f = F_w + F_b$$

K určení ohybové síly nejprve určíme délku expanzní smyčky. Délka této smyčky je závislá na změně délky trubky samotné. Změna délky trubky ΔL je závislá na vzdálenosti mezi pevným bodem a expanzním obloukem, koeficientu roztažnosti L , materiálu dané trubky a rozdílem v teplotách ΔT .

$$\Delta L = L \times \alpha \times \Delta T$$

Délka expanzního oblouku L_b závisí na expanzi ΔL , vnějším průměru trubky D_b a materiálových vlastnostech K této trubky. K závisí na modulu pružnosti materiálu trubky E a velikosti maximálního povoleného / akceptovatelného napětí v materiálu σ .

$$K = \sqrt{1.5 \times E} / \sigma$$

$$L_b = K / (D_b \times \Delta L)$$

Ohybová síla F_b je závislá na momentu setrvačnosti I dané trubky, dále na délce expanzního oblouku L_b a síle stěny trubky $D_b - D_i$.

$$F_b = \frac{\sigma \times \pi (D_b^4 - D_i^4)}{32 \times D_b \times L_b}$$

Třecí síla F_w je závislá na koeficientu tření μ kluzných prvků a síle F , která na ně působí. Tato síla F_p je součtem hmotnosti trubky a hmotnosti jejího obsahu.


$$F_w = F_p \times \mu$$

Legenda

F_f	síla působení na fixní bod	N
F_w	třecí síla	N
F_p	součet hmotnosti trubky a hmotnosti jejího obsahu	N
F_b	síla, nutná k ohybu expanzního oblouku	N
D_b	vnější průměr trubky	mm
D_i	vnitřní průměr trubky	mm
I	moment setrvačnosti trubky	mm ⁴
E	modul pružnosti materiálu trubky	N/mm ²

K	materiálová konstanta	
L_b	délka expanzního oblouku	mm
ΔL (<i>Delta L</i>)	změna délky trubky	mm
ΔT (<i>Delta T</i>)	rozdíl maximální a minimální teploty	°C
α (<i>Alfa</i>)	koeficient lineární expanze materiálu trubky	mm/m°C
μ (<i>mi</i>)	koeficient tření kluzu	
σ (<i>Sigma</i>)	maximální akceptovatelné napětí v trubce	N/mm ²
π (<i>Pi</i>)	Ludolfovo číslo 3,142	

Tepelná expanze dle typu potrubí (mm)

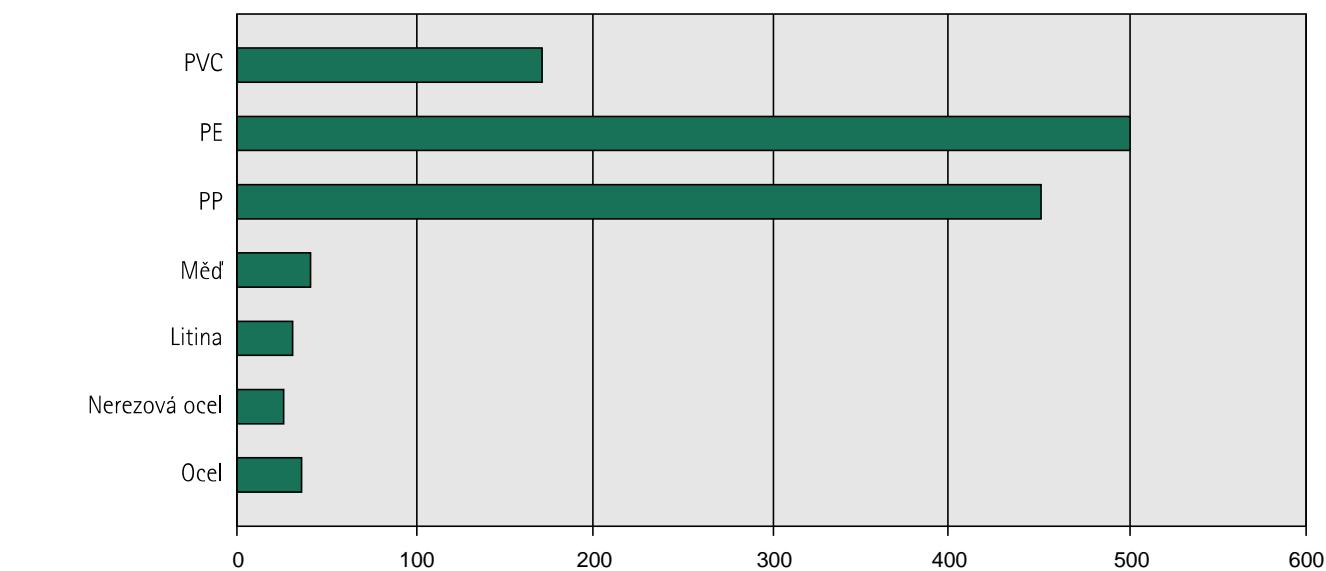

Metoda výpočtu:

$$\Delta L = L \times \alpha \times \Delta T, \text{ kde}$$

$$\Delta L = \text{změna délky v mm}$$

$$L = \text{délka trubky v metrech}$$

$$\alpha = \text{je koeficient lineární expanze}$$

$$\Delta T = \text{rozdíl teplot (Tmax. - Tmin.)}$$

Příklad 1:

Materiál trubky: Ocel

Délka trubky: 20 m

$$T_{\text{max.}} = + 60^{\circ}\text{C}$$

$$T_{\text{min.}} = + 20^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Teplota instalace} = + 20^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = T_{\text{max.}} - T_{\text{min.}} = + 60^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = + 40^{\circ}\text{C} \text{ (rozdíl maximální a minimální teploty)}$$

$$\Delta L = 20 \times 0,012 \times 40 = 9,6 \text{ mm} \text{ (expanze v mm} = 20 \times 40 \times \alpha = 9,6 \text{ mm)}$$

Prosíme, povšimněte si: Pokud je teplota instalace vyšší nežli Tmin. (například chladicí potrubí), trubka se o jistou hodnotu smrští).

Příklad 2:

Materiál trubky: Nerezová ocel

Délka trubky: 50 m

$$T_{\text{min.}} = - 30^{\circ}\text{C}$$

$$T_{\text{max.}} = + 30^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Teplota instalace} = + 20^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T (\text{teplo}) = + 30^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = + 10^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T (\text{chlad}) = + 20^{\circ}\text{C} - (- 30^{\circ}\text{C}) = + 50^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T (\text{celkem}) = \Delta T (\text{teplo}) + \Delta T (\text{chlad}) = + 10^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C} = + 60^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta L (\text{teplo}) = 50 \times 0,01 \times 10 = 5 \text{ mm expanze}$$

$$\Delta L (\text{chlad}) = 50 \times 0,01 \times 50 = 25 \text{ mm kontrakce}$$